

GRUNDFOS INSTRUCTIONS

AP12, AP35, AP50

- (PL) Instrukcja montażu i eksploatacji
- (RU) Руководство по монтажу и эксплуатации
- (H) Szerelési és üzemeltetési utasítás
- (SI) Navodilo za montažo in obratovanje
- (HR) Montažne i pogonske upute
- (YU) Uputstvo za montažu i upotrebu
- (RO) Instrucțiuni de instalare și utilizare
- (BG) Упътване за монтаж и експлоатация
- (CZ) Montážní a provozní návod
- (GB) Installation and operating instructions
- (D) Montage- und Betriebsanleitung



BE ➤ THINK ➤ INNOVATE ➤

GRUNDFOS 

Deklaracja zgodności

My, GRUNDFOS, oświadczamy z pełną odpowiedzialnością, że nasze wyroby AP12, AP35 oraz AP50, które znajdują się w niniejszej deklaracji, są zgodne z następującymi wytycznymi prawnymi krajów członkowskich EG:

- maszyny (98/37/EG),
zastosowane normy: EN 292.
- zgodność elektromagnetyczna (89/336/EWG),
zastosowane normy: EN 61 000-6-2 i EN 61 000-6-3.
- wyposażenie elektryczne do stosowania w określonym zakresie napięć (73/23/EWG) [95],
zastosowane normy: EN 60 335-1 i EN 60 335-2-41.

Konformitási nyilatkozat

Mi, a GRUNDFOS, egyedüli felelősséggel kijelentjük, hogy az AP12, AP35 és AP50 termékek, amelyekre jelen nyilatkozat vonatkozik, megfelelnek az Európai Unió tagállamainak jogi irányelvvel összhangbanol tanács alábbi irányelveinek:

- Gépek (98/37/EG).
Alkalmazott szabvány: EN 292.
- Elektromágneses összeférhetőség (89/336/EGK).
Alkalmazott szabvány: EN 61 000-6-2 és EN 61 000-6-3.
- Meghatározott feszültség határokban belül használt elektromos eszközök (73/23/EGK) [95].
Alkalmazott szabvány: EN 60 335-1 és EN 60 335-2-41.

Izjava o usklađenosti

Mi, GRUNDFOS, izjavljujemo uz punu odgovornost, da su proizvodi AP12, AP35 i AP50, na koje se ova izjava odnosi, u skladu sa smernicama Savjeta za prilagodbu propisa državačke unije:

- Strojevi (98/37/EZ).
Korišteno norma: EN 292.
- Elektromagnetska kompatibilnost (89/336/EEZ).
Korišteno norme: EN 61 000-6-2 i EN 61 000-6-3.
- Električni pogonski uređaji za korišćenje unutar određenih granica napona (73/23/EEZ) [95].
Korišteno norme: EN 60 335-1 i EN 60 335-2-41.

Declaratie de conformitate

Noi, GRUNDFOS, declarăm că produsele AP12, AP35, AP50 la care se referă această declarație sunt în conformitate cu Directivile Consiliului în ceea ce privește alinierea legislatiei din Statele Membre ale CE, referitoare la:

- Utilaje (98/37/EC).
Standard aplicat: EN 292.
- Compatibilitatea electromagnetică (89/336/EEC).
Standarde aplicate: EN 61 000-6-2 și EN 61 000-6-3.
- Echipamentele electrice destinate utilizării între limite exacte de tensiune (73/23/EEC) [95].
Standarde aplicate: EN 60 335-1 și EN 60 335-2-41.

Prohlášení o konformitě

My firma GRUNDFOS prohlašujeme na svou vlastní odpovědnost, že výrobky AP12, AP35 a AP50 na něž se toto prohlášení vzťahuje, jsou v souladu s ustanoveními směrnice Rady pro sbližení právních předpisů členských států Evropského společenství v oblastech:

- strojírenství (98/37/EG),
po užití normy: EN 292.
- elektromagnetická kompatibilita (89/336/EWG),
po užití normy: EN 61 000-6-2 a EN 61 000-6-3.
- provoz vánici spořebičů v toleranci napětí (73/23/EWG) [95],
po užití normy: EN 60 335-1 a EN 60 335-2-41.

Konformitätserklärung

Wir GRUNDFOS erklären in alleiniger Verantwortung, daß die Produkte AP12, AP35 und AP50, auf die sich diese Erklärung bezieht, mit den folgenden Richtlinien des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der EG-Mitgliedsstaaten übereinstimmen:

- Maschinen (98/37/EG).
Norm, die verwendet wurde: EN 292.
- Elektromagnetische Verträglichkeit (89/336/EWG).
Normen, die verwendet wurden: EN 61 000-6-2 und EN 61 000-6-3.
- Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen (73/23/EWG) [95].
Normen, die verwendet wurden: EN 60 335-1 und EN 60 335-2-41.

Свидетельство о соответствии требованиям

Мы, фирма GRUNDFOS, со всей ответственностью заявляем, что изделия AP12, AP35 и AP50, к которым и относится данное свидетельство, отвечают требованиям следующих указаний Совета ЕС об унификации законодательных предписаний стран-членов ЕС:

- Машиностроение (98/37/ЕС).
Применившиеся стандарты: Евростандарт EN 292.
- Электромагнитная совместимость (89/336/ЕС).
Применившиеся стандарты: Евростандарт EN 61 000-6-2 и EN 61 000-6-3.
- Электрические машины для эксплуатации в пределах определенного диапазона значений напряжения (73/23/ЕС) [95].
Применившиеся стандарты: Евростандарт EN 60 335-1 и EN 60 335-2-41.

Izjava o ustreznosti

Mi, GRUNDFOS, pod polno odgovornostjo izjavljamo, da so izdelki AP12, AP35 in AP50 na katere se ta izjava nanaša, v skladu z naslednjimi smernicami Sveta za uskladitev pravnih predpisov držav članic Evropske skupnosti:

- Stroji (98/37/EG).
Uporabljena norma: EN 292.
- Elektromagnetna kompatibilnost (89/336/EWG).
Uporabljene norme: EN 61 000-6-2 in EN 61 000-6-3.
- Električna pogonska sredstva za uporabo v določenih napetostnih mejah (73/23/EWG) [95].
Uporabljeni normi: EN 60 335-1 in EN 60 335-2-41.

Izjava o konformitetu

Mi, GRUNDFOS, izjavljujemo pod potpolno odgovornošč da su proizvodi AP12, AP35 i AP50 na koje se odnosi ova izjava u skladu sa smernicama i uputstvima Saveta za usaglaševanje pravnih propisa članice Evropske unije:

- mašine (98/37/EG),
ki risčen standard: EN 292.
- elektromagnetna usaglašenost (89/336/EWG),
ki risčeni standardi: EN 61 000-6-2 i EN 61 000-6-3.
- električna prema razvijena na korišćenje određenih naponskih granica: (73/23/EWG) [95],
ki risčeni standardi: EN 60 335-1 i EN 60 335-2-41.

Декларация за съответствие

Ние, фирма ГРУНДФОС заявяваме с пълна отговорност, че продуктите AP12, AP35 и AP50, за които се отнася настоящата декларация, отговарят на следните указания на Съвета за уеднаквяване на правите разпоредби на държавите членки на ЕО:

- Машини (98/37/EO).
Приложена норма: EN 292.
- Електромагнитна поносимост (89/336/EIO).
Приложени норми: EN 61 000-6-2 и EN 61 000-6-3.
- Електрически машини и съоръжения за употреба в рамките на определени граници на напрежение на електрическия ток (73/23/EIO) [95].
Приложени норми: EN 60 335-1 и EN 60 335-2-41.

Declaration of Conformity

We GRUNDFOS declare under our sole responsibility that the products AP12, AP35 and AP50, to which this declaration relates, are in conformity with the Council Directives on the approximation of the laws of the EC Member States relating to

- Machinery (98/37/EC).
Standard used: EN 292.
- Electromagnetic compatibility (89/336/EEC).
Standards used: EN 61 000-6-2 and EN 61 000-6-3.
- Electrical equipment designed for use within certain voltage limits (73/23/EEC) [95].
Standards used: EN 60 335-1 and EN 60 335-2-41.

Bjerringbro, 1st August 2003

Kenth Hvid Nielsen
Technical Manager

AP12, AP35, AP50

Instrukcja montażu i eksploatacji	Strona 4	
Руководство по монтажу и эксплуатации	Стр. 11	
Szerelési és üzemeltetési utasítás	Oldal 19	
Navodilo za montažo in obratovanje	Stran 26	
Montažne i pogonske upute	Str. 32	
Uputstvo za montažu i upotrebu	Strana 38	
Instructiuni de instalare și utilizare	Pagina 44	
Упътване за монтаж и експлоатация	Стр. 49	
Montážní a provozní návod	Strana 55	
Installation and operating instructions	Page 61	
Montage- und Betriebsanleitung	Seite 66	

СЪДЪРЖАНИЕ

	Стр.
1. Мерки за сигурност	49
1.1 Общи	49
1.2 Обозначение на указанията	49
1.3 Квалификация и обучение на персонала	49
1.4 Опасности при неспазване на мерките за сигурност	49
1.5 Работа, съобразена с мерките за сигурност	49
1.6 Мерки за сигурност на оператора/обслужващия персонал	49
1.7 Мерки за сигурност при поддръжка, инспекция и монтажни работи	49
1.8 Право на промяна в конструкцията и производство на резервни части	50
1.9 Недопустим начин на работа	50
2. Общи указания	50
2.1 Приложение	50
2.2 Условия за съхранение и експлоатация	50
2.3 Ниво на шума	51
3. Електрическо свързване	51
3.1 Контрол посоката на въртене	51
4. Монтаж	51
4.1 Свързване	51
4.2 Монтаж	52
4.3 Настройка на поплавък	52
5. Пускане в действие	52
6. Поддръжка и сервиз	53
6.1 Конструкция на помпата	53
6.2 Замърсени помпи	53
7. Списък на възможните дефекти	54
8. Отстраняване на отпадъци	54

1. Мерки за сигурност

1.1 Общи

Настоящето ръководство за монтаж и експлоатация съдържа основни насоки, които би трябвало да се спазват при монтажа, експлоатацията и поддръжката. По тази причина преди монтажа и пускането в действие с него трябва да бъдат запознати монтърът и квалифицирания персонал/оператора. По всяко време да е на разположение на мястото на монтажа на помпата.

Освен указанията под раздел "Мерки за сигурност", да се спазват и други специални мерки, описани в другите раздели.

1.2 Обозначение на указанията



Съдържащите се в настоящето ръководство за монтаж и експлоатация указания, чието неспазване може да застраши хора, са обозначени с общия символ за опасност съгласно DIN 4844-W9.

Този символ се поставя при указания, чието неспазване може да доведе до повреда на машините или до отпадане на функциите им.

Внимание:

Тук се посочват указания или съвети, които биха улеснили работата и биха допринесли за по-голяма сигурност.

Поставените директно на съоръжението указания, като напр.:

- стрелка за посоката на водата,
- обозначение на свързването с флуида,

трябва непременно да се спазват и да се съхранят в четливо състояние.

1.3 Квалификация и обучение на персонала

Персоналът, занимаващ се с обслужване, поддръжка, инспекция и монтаж трябва да притежава необходимата за тези дейности квалификация.

Потребителят трябва да разграничи точно отговорностите, задълженията и контрола на персонала.

1.4 Опасности при неспазване на мерките за сигурност

Неспазването на мерките за сигурност може да застраши както персонала, така и околната среда и съоръжението. Неспазването на мерките за сигурност може да доведе до отказ за признаване на претенции за покриване на всякакви щети.

По конкретно неспазването на мерките за сигурност може да доведе до следните опасности:

- отпадане на важни функции на съоръжението
- отказ на предписаните методи за ремонт и поддръжка
- застрашаване на лица от електрически и механични увреждания.



1.5 Работа, съобразена с мерките за сигурност

Да се спазват описаните в ръководството на монтаж и експлоатация мерки за сигурност, съществуващите национални предписания и евентуално вътрешно заводски указания за работа и мерки за сигурност на потребителя.

1.6 Мерки за сигурност на оператора/обслужващия персонал

Да се предотврати застрашаване от електроенергия (допълнителни подробности вижте напр. във VDE и местните предприятия за електроснабдяване.)

1.7 Мерки за сигурност при поддръжка, инспекция и монтажни работи

Потребителят трябва да се погрижи, цялата дейност, свързана с инспекция, поддръжка монтаж да се извърши от оторизиран и квалифициран персонал, който е подробно информиран въз основа на подробно изучаване на ръководството за монтаж и експлоатация.

Основно работата върху помпата става, когато тя е в покой. Да се спазва описания в ръководството на монтаж и експлоатация начин за установяване в покой на съоръжението.

След приключване на работата всички защитни и осигурителни уреди трябва отново да се включват, респ. да се пуснат в действие.

Преди повторния пуск да се спазват точките от чл. 5. *Пускане в действие.*

1.8 Право на промяна в конструкцията и производство на резервни части

Преустройство или промени на помпите са допустими само след договорка с производителя. Оригинални резервни части и оторизирани от производителя принадлежности гарантират сигурността. Употребата на други части може да доведе до отпадане на гаранцията и отговорността за последиците.

1.9 Недопустим начин на работа

Сигурността на работата на доставените помпи се гарантира само при използването по предназначение съгласно чл. 2.1 *Приложение от ръководството за монтаж и експлоатация.* Граничните стойности, указаны в техническите данни не бива да се превишават.

2. Общи указания

Cx. 1



Помпата може да се прилага в следните области:

Области на приложение	AP12	AP35	AP50
изпомпване на подпочвени води	●	●	●
изпомпване на инфильтрирана вода	●	●	●
изпомпване на дъждовна вода и вода от повърхностния слой от събиранелни шахти с подаване към улици, тунели и др.	●	●	●
изправзване на резервоари, съдове, басейни и др. подобни	●	●	●
изпомпване на промишлена и вода от перални с дълговлакнести частици		●	●
изпомпване на повърхностна вода от септични резервоари и системи за обработка на активна утайка		●	●
оттичане на санитарни води, но без фекалии		●	●
оттичане на санитарни води, но без фекалии			●
макс. едрина [mm]	12	35	50



При използване на помпата в или до басейн, градински басейн и други подобни места, във водата не бива да има хора.

Използване на помпата не по предназначение може да доведе до блокиране или повищено износване. В тези случаи ГРУНДФОС не носи никаква отговорност.

2.2 Условия за съхранение и експлоатация

Температура на съхранение: до -30°C .

Мин. температура на флуида: 0°C .

Макс. температура на флуида: $+55^{\circ}\text{C}$ при продължителна работа допустима е 3 минути работа при $+70^{\circ}\text{C}$. След това помпата отново трябва да се охлади.

Дълбочина на потапяне: макс. 10 м под водното огледало.

Стойност на pH: между 4 и 10.

Плътност: макс. 1100 kg/m^3 .

Вискоzитет: макс. $10 \text{ mm}^2/\text{сек.}$

Технически данни: виж табелката на помпата.

2.1 Приложение

Помпите на ГРУНФОС тип AP са едностепенни потопяеми помпи за изпомпване на замърсена вода. Помпата изпомпва вода с ограничено количество твърди частици, без камъни и др. подобни, без да се запуши или повреди.

Помпата може да се достави за автоматичен и ръчен режим и е пригодена както за стационарно, така и за мобилно приложение.

2.3 Ниво на шума

Нивото на шума на помпата е в граничните стойности, указанi в Общите насоки на ЕО 98/37/EО за машини.

3. Електрическо свързване

При мобилно приложение, съгласно местните разпоредби помпите могат да се използват със захранващ кабел мин. 10 м.

Електрическото свързване се осъществява съответствие с местните разпоредби.

Конструкцията на помпата трябва да е осигурена. Ако помпата се вгражда далеч от шалтера, шалтерът трябва да има възможност за блокиране.

Да се има предвид, че обозначените на табелката на помпата данни за тока трябва да съответстват на съществуващото електроизхранване.

По причина за сигурност щекерът на помпата на всяка цена трябва да е заземен. При стационарен монтаж трябва да се използва FI-защита с номинален ток на включване < 30 mA.

Помпите на трифазен ток трябва да се свързват с външна защита на мотора с индиректно действие, като настроеният номинален ток трябва да съответства на данните за тока от табелката на помпата.

Да се има предвид отделяне на контактите на мин. 3 mm един от друг.

Ако на трифазна помпа се монтира поплавък е необходима защита на мотора с електромагнитно индиректно действие.

Помпите с монофазни мотори имат вградена термозащита и нямат нужда от допълнителна защита на мотора.

При претоварване на мотора термозащитата автоматично изключва мотора. След достатъчно охлаждане, моторът включва автоматично.

3.1 Контрол посоката на въртене

/Само при трифазни мотори/

Ако помпата се монтира в нова инсталация, трябва да се предприеме контрол на посоката за въртене.

Начин на работа:

1. Помпата се поставя така, че да може да се наблюдава работното колело.
2. Помпата се включва за кратко време.
3. Наблюдава се посоката на въртене на помпата. Правилната посока на въртене е посочена със стрелка върху входното сито. /по часовата стрелка, погледнато отдолу/. При промяна на посоката на въртене да се променят двете фази на проводника към мотора.

Ако помпата е монтирана на тръбопровод, проверката на посоката на въртене може да стане по следния начин:

1. Помпата се включва и се проверява количеството на водата.
2. Помпата се включва и се сменят двете фази на мотора.
3. Помпата се включва и се проверява количеството на водата.
4. Помпата се изключва.

Сравняват се резултатите от фаза 1 и 3. Посоката, при която има по-голямо количество вода, е правилна.

4. Монтаж

Монтажът на помпата да се извърши само от квалифициран персонал.

AP35 и AP50: Да не се допуска достъпът на хора по невнимание в близост до работното колело.


4.1 Свързване

При стационарен монтаж на тръбопровода се монтира холендор, възвратен клапан и стоп-вентил на напорния тръбопровод.

Ако помпата се монтира с минимална дължина на кабела в кладенец, както е посочено на сх. 6, то размерите на кладенеца трябва да отговарят на минималните размери, указанi в сх. 2.

Освен това трябва да се отчита съотношението между притока на вода в кладенца и дебита на помпата.

Cx. 2

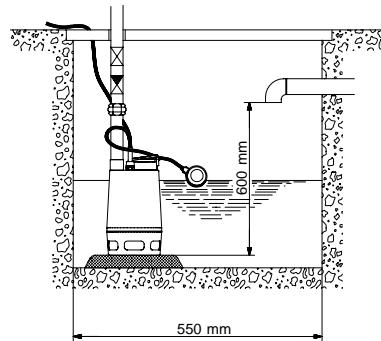


TM00 2918 0794




4.2 Монтаж

Помпата може да работи права или легната като напорният отвор е най-високата част на помпата. По време на работа входното сито трябва да е постоянно потопено в средата, виж сх. 3.

Сх. 3

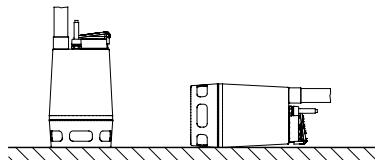


Сх. 5

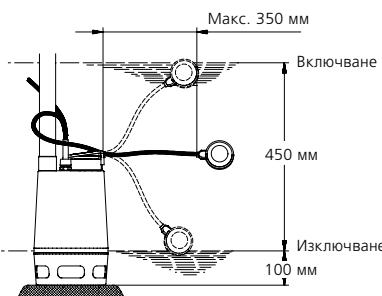

TM00 2924 0794

Сх. 6

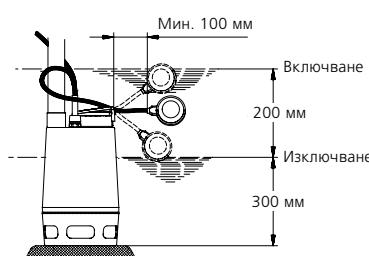

TM00 2926 0794

След монтажа на тръбата/маркуча, може да се монтира и помпата.

Внимание

Помпата никога да не се повдига или транспортира за кабела.


Помпата да се постави така, че входното сито да не бъде блокирано частично или напълно от нечистотии.

При стационарен монтаж, кладенецът трябва да се почисти от кал, чакъл и др. подобни.

Препоръчва се, помпата да се постави на твърда подложка, както е посочено на сх. 4.

Помпата не бива да се монтира висяща на напорния тръбопровод.

Сх. 4

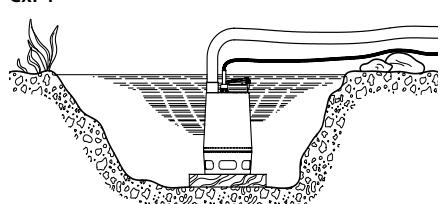

4.3 Настройка на поплавъка

При помпи с поплавък разликата между включване и изключване може да се регулира чрез скъсяване / удължаване на свободната дължина на кабела между поплавъка и ръкохватката.

Колкото е по-дълъг кабелът, толкова по-голяма е разликата между нивата на включване и изключване. Кабелът се прикрепва със скобата на ръкохватката в желаното положение.

Макс. дължина на кабела: 350 mm, виж сх. 5.

Мин. дължина на кабела: 100 mm, виж сх. 6.

За да не се засмуче въздух, нивото на изключване трябва да е над входното сито.

5. Пускане в действие

Преди пускането в действие

входното сито на всяка цена да бъде монтирано на помпата и потопено в средата.

Стоп-вентилът /ако има такъв/ се отваря и се проверява настройката на поплавъка.

Щекерът се поставя в щепсела,resp. шалтерът /ако има такъв/ се включва в мрежата.

За проверка на посоката на въртене

помпата може за кратко да се включи, без да е потопена в средата.

6. Поддръжка и сервис



Преди началото на работата помпата трябва да е изключена от захранващото напрежение и да не се допуска включването ѝ по невнимание.

Преди началото на работи по ремонт и поддръжка помпата трябва се изплакне грижливо с чиста вода. При демонтажа частите на помпата също да се почистят с чиста вода.

Веднажд годишно помпата се проверява и се подменя маслото. Ако средата съдържа абразивни съставки или помпата работи без прекъсване, проверките трябва да са по-чести.

В случай на непрекъсната и продължителна работа, маслото трябва да се сменя както следва:

Температура на течността	Маслото трябва да се сменя след
20°C	4500 работни часа
40°C	3000 работни часа
55°C	1500 работни часа



По причини за лична сигурност, работата трябва да се извърши от квалифициран персонал, като се спазват всички предписания за сигурност, околна среда и здравеопазване.

При демонтажа на помпата да се процедира особено внимателно, тъй като се освобождават части с остри ръбове.

Помпата съдържа около 60 мл неотровно масло. С отработеното масло да се процедира съгласно местните разпоредби.

Ако отработеното масло съдържа вода или други нечистотии, да се подмени уплътнението на вала.

6.1 Конструкция на помпата

Конструкцията на помпата се вижда от долната таблица и чертежи A, B и C в края на настоящето ръководство.

Поз.	Обозначение
6	Тяло на помпата
37a	О-пръстен
49	Работно колело
55	Капак на помпата с мотор
66	Подложна шайба
67	Осигурителна гайка
84	Входно сито
105	Уплътнение на вала
182	Поплавък
188a	Винт
193	Винт

6.2 Замърсени помпи

При условие, че помпата е използвана в течност, която е вредна за здравето или токсична, помпата ще бъде класифицирана като замърсена.

В случай, че е изискано от GRUNDFOS да сервизира такава помпа, трябва да бъдат представени подробни данни относно работната течност преди помпата да е доставена на сервиза. В противен случай GRUNDFOS може да откаже сервизна дейност по тази помпа.

Възможните разходи по връщането на помпата се заплащат от клиента.

Всяка сервизна дейност (независимо кой ще я извърши) на замърсена помпа трябва да се проведе след подробна информация относно типа на работната течност.

Преди да се върне помпа тя трябва да бъде почистена по възможно най-добрия начин.



7. Списък на възможните дефекти

Дефекти	Причина	Начин за отстраняването
1. При включване моторът не работи	а) до мотора не достига ток	Свържете захранващото напрежение
	б) ниско ниво на поплавъка	Настройте/подменете поплавъка
	в) изгорял предпазител	Подменете предпазителя
	г) действа защита на мотора	Включете отново защитата на мотора, изчакайте, докато термозащитата включи отново
	д) блокирало работно колело	Разблокирайте работното колело
2. Защитата на мотора се сработва малко след включване	е) късо съединение в кабела или мотора	Подменете дефектираната част
	а) t° на средата е висока	Използвайте друг тип помпа
	б) работното колело е частично запушена от нечистотии	Почистете помпата
	в) отпадане на фаза	Повикайте електротехник
	г) ниско напрежение	Повикайте електротехник
	д) защитата на мотора е настроена много ниско	Пренастройте
3. Помпата работи с намалена мощност	е) грешна посока на въртене, виж чл. 3.1 Контрол посоката на въртене	Сменете посоката на въртене
	а) помпата е частично запушена от нечистотии	Почистете помпата
	б) тръбопроводът е частично запущен	Почистете напорния тръбопровод
	в) работното колело не е добре закрепено за вала	Затегнете гайката на работното колело
	г) грешна посока на въртене, виж чл. 3.1 Контрол посоката на въртене	Сменете посоката на въртене
	д) поплавъкът не е добре настроен	Настройте поплавъка
	е) помпата е прекалено малка за съответните параметри	Подменете помпата
4. Помпата работи, но не изпомпва вода	ж) износено работно колело	Подменете работното колело
	а) помпата е запушена от нечистотии	Почистете помпата
	б) запущен напорен водопровод или възвратен клапан	Почистете напорния тръбопровод
	в) работното колело не е правилно закрепено за вала	Дозатегнете гайката на работното колело
	г) Въздух в помпата	Обезвъздушете помпата и напорния тръбопровод
	д) ниско ниво на течността. Входното сито не е напълно потопено в средата	Потопете помпата в средата или настройте поплавъка.
	е) поплавъкът не се движи свободно	Възстановете свободното движение на поплавъка


8. Отстраняване на отпадъци

Отстраняване на отпадъци от този продукт или на части от него трябва да се извършва в съответствие със следните препоръки:

- Използвайте услугите на частните или държавните служби за отстраняване на отпадъци.
- В случай, че такива услуги Ви бъдат отказани, моля доставете отпадъците в най-близкият представител или сервис на GRUNDFOS.


Фирмата си запазва правото на технически промени.

Fig. A: AP12

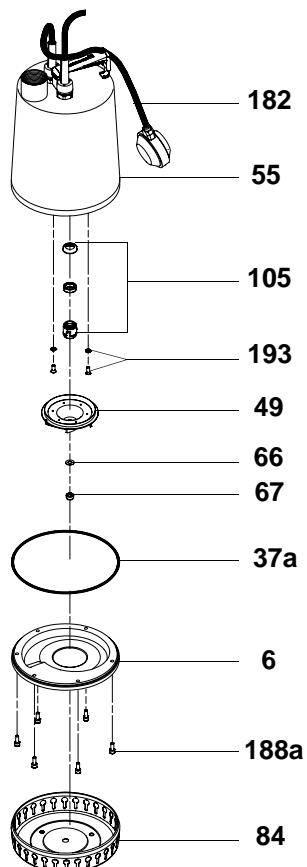


TM00 2931 1697

Fig. B: AP35

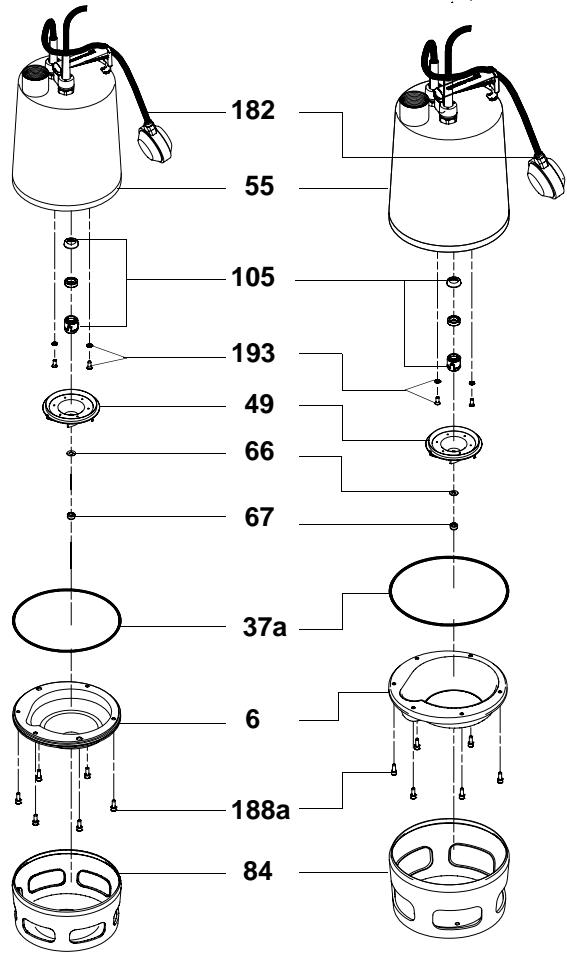

TM00 2932 1099

Fig. C: AP50

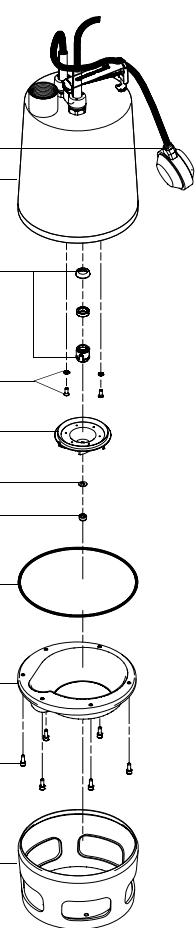

TM00 4956 1697

Denmark GRUNDFOS DK A/S Poul Due Jensens Vej 7A DK-8850 Bjerringbro Tlf.: +45-87 50 50 50 Telefax: +45-87 50 51 51	Finland OY GRUNDFOS Pumput AB Mestarintie 11 Piispankylä FIN-01730 Vantaa (Helsinki) Phone: +358-9 878 9150 Telefax: +358-9 878 91550	Norway GRUNDFOS Pumper A/S Strømsveien 344 Postboks 235, Leirdal N-1011 Oslo Tlf.: +47-22 90 47 00 Telefax: +47-22 32 21 50	Switzerland GRUNDFOS Pumpen AG Bruggacherstrasse 10 CH-8117 Fällanden/ZH Tel.: +41-1-806 8111 Telefax: +41-1-806 8115
Albania COALB sh.p.k. Rr.Dervish Hekali N.1 Al-Tirana Phone: +355 42 22727 Telefax: +355 42 22727	France Pompes GRUNDFOS Distribution S.A. Parc d'Activités de Chesnes 57, rue de Malacombe F-38290 St. Quentin Fallavier (Lyon) Tél.: +33-4 74 82 15 15 Télécopie: +33-4 74 94 10 51	Poland GRUNDFOS Pompy Sp. z o.o. ul. Klonowa 23 Baranowo k. Poznania PL-62-081 Przeźmierowo Phone: (+48-61) 650 13 00 Telefax: (+48-61) 650 13 50	Taiwan GRUNDFOS Pumps (Taiwan) Ltd. 14, Min-Yu Road Tunglo Industrial Park Tunglo, Miao-Li County Taiwan, R.O.C. Phone: +886-37-98 05 57 Telefax: +886-37-98 05 70
Australia GRUNDFOS Pumps Pty. Ltd. P.O. Box 2040 Regency Park South Australia 5942 Phone: +61-8-8461-4611 Telefax: +61-8-8346-7434	Germany GRUNDFOS GMBH Schlüterstr. 33 40699 Erkrath Tel.: +49-(0) 211 929 69-0 Telefax: +49-(0) 211 929 69-3799 e-mail: infoservice@grundfos.de Service in Deutschland: e-mail: kundendienst@grundfos.de	Portugal Bombas GRUNDFOS (Portugal) Lda. Rua Calvet de Magalhães, 241 Apartado 1079 P-2780 Paço de Arcos Tel.: +351-1-4407600 Telefax: +351-1-4407690	Turkey GRUNDFOS POMPA SAN. ve TIC. LTD. STI Bulgurlu Caddesi no. 32 TR-81190 Üsküdar İstanbul Phone: +90 - 216-4280 306 Telefax: +90 - 216-3279 988
Austria GRUNDFOS Pumpen Vertrieb Ges.m.b.H. Grundfosstraße 2 A-5082 Grödig/Salzburg Tel.: +43-6246-883-0 Telefax: +43-6246-883-60/ 883-30	Greece GRUNDFOS Hellas A.E.B.E. 20th km. Athinon-Markopouli Av. P.O. Box 71 GR-19002 Peania Phone: +0030-210-66 83 400 Telefax: +0030-210-66 46 273	Romania GRUNDFOS Pompe România SRL Sos. Panduri No. 81- 83, Sector 5 RO-76234 Bucharest Phone: +40 21 4115460/ 4115461 Telefax: +40 21 4115462 E-mail: grundfos@fx.ro	Ukraine Представительство ГРУНДФОС в Киев 252033 Киев ул. Никольско-Ботаническая 3 кв.1 Телефон: (044) 563-55-55 Факс: (044) 234-8364
Belgium N.V. GRUNDFOS Bellux S.A. Boomsesteenweg 81-83 B-2630 Aartselaar Tél.: +32-3-870 7300 Télécopie: +32-3-870 7301	Hungary GRUNDFOS Hungária Kft. Park u. 8 H-2045 Törökbalint, Phone: +36-34 520 100 Telefax: +36-34 520 200	Ireland GRUNDFOS (Ireland) Ltd. Unit 34, Stillorgan Industrial Park Blackrock County Dublin Phone: +353-1-2954926 Telefax: +353-1-2954739	United Arab Emirates GRUNDFOS Gulf Distribution P.O. Box 16768 Jebel Ali Free Zone Dubai Phone: +971-4-8815166 Telefax: +971-4-8815136
Belorussia Представительство ГРУНДФОС в Минске 220090 Минск ул.Олешева 14 Телефон: (8632) 62-40-49 Факс: (8632) 62-40-49	Italy GRUNDFOS Pompe Italia S.r.l. Via Gran Sasso 4 I-20060 Truccazzano (Milano) Tel.: +39-2-95838112 Telefax: +39-2-95309290/ 95838461	Russia ООО Грундфос Россия, 109544 Москва, Школьная 39 Тел. (+7) 095 737 30 00, 564 88 00 Факс (+7) 095 737 75 36, 564 88 11 E-mail grundfos.moscow@grundfos.com	United Kingdom GRUNDFOS Pumps Ltd. Grovebury Road Leighton Buzzard/Beds. LU7 8TL Phone: +44-1525-850000 Telefax: +44-1525-850011
Bosnia/Herzegovina GRUNDFOS Sarajevo Paromilnska br. 16, BiH-71000 Sarajevo Phone: +387 33 7313290 Telefax: +387 33 231795	Iceland GRUNDFOS (Iceland) Ltd. Unit 34, Stillorgan Industrial Park Blackrock County Dublin Phone: +353-1-2954926 Telefax: +353-1-2954739	Slovenia GRUNDFOS Office Cesta na Brod 22 SI-1231 Ljubljana-Crnuce Phone: +386 1 563 2096 Telefax: +386 1 563 2098	U.S.A. GRUNDFOS Pumps Corporation 17100 West 118th Terrace Olathe, Kansas 66061 Phone: +1 913 227 3400 Telefax: +1 913 227 3500
Bulgaria GRUNDFOS Pumpen Vertrieb Representative Office - Bulgaria Bulgaria, 1421 Sofia Lozenetz District 105-107 Arsenalski blvd. Phone: +359 2963 3820, 2963 5653 Telefax: +359 2963 1305	Macedonia MAKOTERM Dama Gruev Street 7 MK-91000 Skopje Phone: +389 91 117733 Telefax: +389 91 220100	Spain Bombas GRUNDFOS España S.A. Camino de la Fuentecilla, s/n E-28110 Algete (Madrid) Tel.: +34-91-848 8800 Telefax: +34-91-628 0465	Uzbekistan Представительство ГРУНДФОС в Ташкенте 700000 Ташкент ул.Усмана Носира 1-й тупик 5 Телефон: (3712) 55-68-15 Факс: (3712) 53-36-35
Croatia GRUNDFOS predstavništvo Zagreb Radoslava Čimermana 64a HR-10000 Zagreb Phone: +385 1 6595 400 Telefax: +385 1 6595 499	Netherlands GRUNDFOS Nederland B.V. Postbus 104 NL-1380 AC Weesp Tel.: +31-294-492 211 Telefax: +31-294-492244/ 492299	Sweden GRUNDFOS AB Box 63, Angeredsvinkel 9 S-424 22 Angered Tel.: +46-771-32 23 00 Telefax: +46-31-3 31 94 60	Serbia and Montenegro GRUNDFOS Predstavništvo Beograd Dr. Milutina Ivkovića 2a/29 YU-11000 Beograd Phone: +381 11 647 877, 11 647 496 Telefax: +381 11 648 340
Czech Republic GRUNDFOS s.r.o. Čajkovského 21 779 00 Olomouc Phone: +420-585-716 111 Telefax: +420-585-438 906			

BE ➤ THINK ➤ INNOVATE ➤

Being responsible is our foundation
Thinking ahead makes it possible
Innovation is the essence

96 40 91 98 0803	24
Repl. V7 12 57 56 0800	

www.grundfos.com

GRUNDFOS 